



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

008

28/12/2005

Technical Bulletin

K035040/K045040 для Renault/Jeep 2.1D, TD

GATES REFERENCE :

K035040 / K045040

MAKE :

JEEP / RENAULT

MODEL :

Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,
Espacio, Fuego, Master, Trafic

MOTOR :

2.1 D / TD

MOTOR CODE :

52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,
J8S784, J8S786, J8S788



Комплекты ремень-ролик Gates: K015040/K025040 более не доступны для заказа и были заменены на комплекты K035040/K045040 (смотри Бюллетень Field Bulletin N° 73 за Апрель 2005).

Производя эту замену мы можем наглядно проследить за тем, что произошло на OES рынке: старый натяжитель (OE соотв. 7700722452 - рис. 1) снят с производства и заменен на новый (OE соотв. 7700871169 - рис. 2).



Рис. 1
OE соотв. 7700722452



Рис. 2
OE соотв.7700871169



Рис. 3



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

008

28/12/2005

Technical Bulletin

Новый натяжитель состоит из двух частей (Рис. 3), которые должны быть соединены между собой как показано на (Рис. 2).

Новая система значительно лучше, чем та, которая была до нее, и в которой использовалась специальная пружина. Очень часто пружина заедала и недостаточно сильно выталкивала втулку, которая должна приводить в действие опорную пластину натяжителя.

Так как существует достаточно большая визуальная разница между старым и новым натяжителем, не все механики точно знают, как устанавливать новый вид натяжителя. Правильная установка возможна, если придерживаться следующей последовательности действий:

- * снять старый натяжитель
- * демонтировать старую втулку и пружину (они больше не понадобятся)
- * установить новый натяжитель используя болт от старого натяжителя
- * надавливать на новый натяжитель навстречу ремню до момента правильного натяжения (например, с помощью плоскогубцев и стопорных колец, если оригинальный инструмент не доступен)
- * блокируем болты натяжителя
- * 2 раза проворачиваем двигатель
- * проверяем натяжения ремня при помощи прибора STT-1
- * если прибор не показывает ОК, корректируем натяжение ремня, 2 раза проворачиваем двигатель, и снова проверяем.

Двигатели, где применяются оба эти комплект одинаковы (смотри вложенный файл), разница только в комплектности:

- K035040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169
Эквивалент OES комплекта 7701468162
 - K045040: ремень 7700663544, натяжитель 7700871169,
холостой ролик 7700721690
- Для капитального ремонта системы

Посетите наш web каталог: www.gatesautocat.com